


Auf Grund von einer Störungsmeldung bei der Lo 100 bzw. Lo 150 hat es sich herausgestellt, daß die Lederhalterungen an den Pedalen nicht benutzt wurden. Dadurch ist ein vorübergehendes Blockieren der Seitensteuerung eingetreten. Da auch eine kurzzeitige Störung der Steuerbarkeit die schwersten Folgen haben kann, soll ab sofort folgende Anweisungen beachtet werden:

- 1.) Der Abstand zwischen Pedal und Spant muß mindestens 25 mm betragen. (Siehe obige Skizze).
Wenn notwendig, Pedale versetzen!
- 2.) Die Lederlaschen sind vor allem für den Kunstflug mit der Lo 100 vorgesehen und müssen bei der Lo 100 immer benutzt werden.
- 3.) Bei der Lo 150 fällt die Lederhalterung ab sofort weg.

Für die Beachtung der Anweisungen 1 bis 3 sowie ihrer Durchführung ist der Halter verantwortlich.

Der Musterbetreuer: *[Signature]*

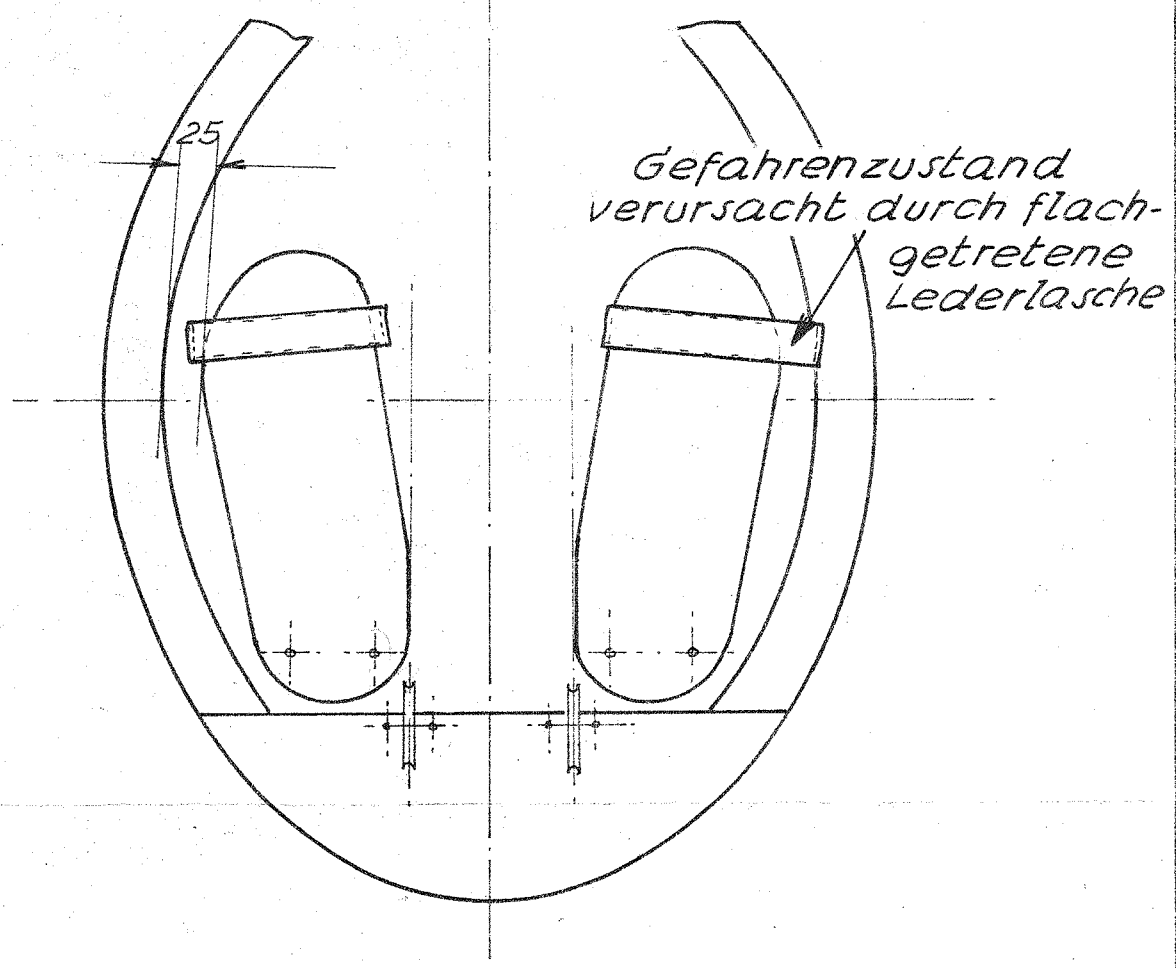

Auf Grund von einer Störungsmeldung bei der Lo 100 bzw. Lo 150 hat es sich herausgestellt, daß die Lederhalterungen an den Pedalen nicht benutzt wurden. Dadurch ist ein vorübergehendes Blockieren der Seitensteuerung eingetreten. Da auch eine kurzzeitige Störung der Steuerbarkeit die schwersten Folgen haben kann, soll ab sofort folgende Anweisungen beachtet werden:

- 1.) Der Abstand zwischen Pedal und Spant muß mindestens 25 mm betragen. (Siehe obige Skizze).
Wenn notwendig, Pedale versetzen!
- 2.) Die Lederlaschen sind vor allem für den Kunstflug mit der Lo 100 vorgesehen und müssen bei der Lo 100 immer benützt werden.
- 3.) Bei der Lo 150 fällt die Lederhalterung ab sofort weg.

Für die Beachtung der Anweisungen 1 bis 3 sowie ihrer Durchführung ist der Halter verantwortlich.

Der Musterbetreuer: *[Signature]* A.W.